


Telaio
Anca
Ferramevetro
Scarcia acqua
Nuovo davanzale

Interruzione continuità
del piano del davanzale

EN.026
REVISIONE O SOSTITUZIONE DEGLI INFESSI


- Fasi lavorative:
1. smontaggio dell'infisso
 2. revisione del telaio con inserimento della barra di interruzione della continuità del davanzale
 3. revisione delle anse e della terramentia
 4. smontaggio e sostituzione davanzale (valutato con altra voce) con impermeabilizzazione
 5. sistemazione muraria del vano finestra (valutata con altra voce)
 6. rimontaggio in opera dell'infisso
 7. registrazione dell'infisso.

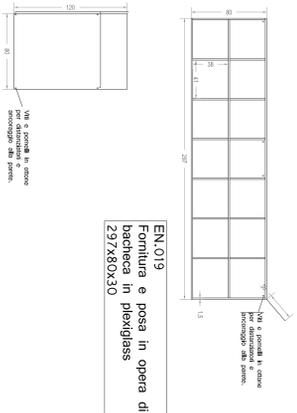

EN.019
Fornitura e posa in opera di
bacheca in plexiglass
297X80X50

EN.023
Fornitura e posa in opera di
pannello per manifisso in
plexiglass 120X80


Sezione Ingresso Lato N-O sc. 1:25

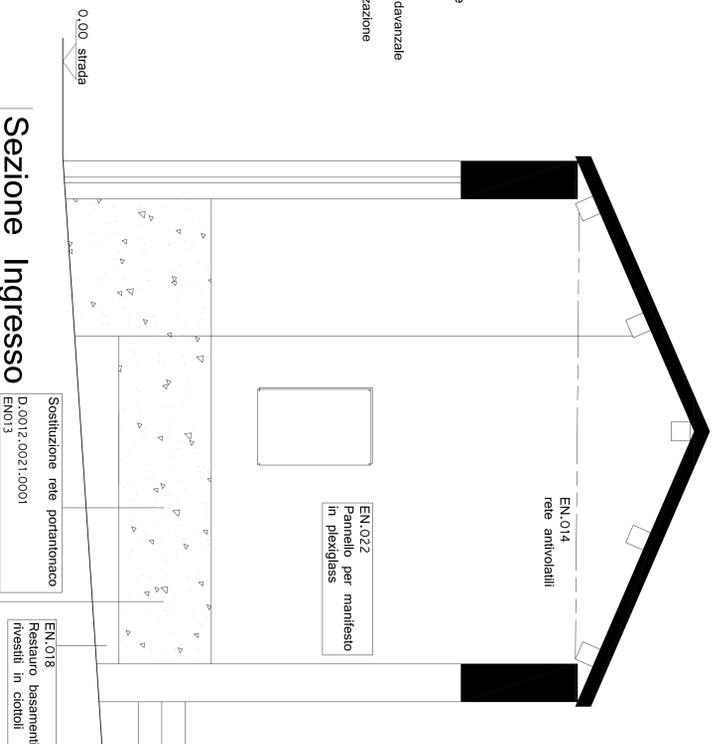

Sostituzione rete portantonaco
D.0012.0021.0001
EN.013

EN.018
Restauro basamenti
rivestiti in calcili


Fasi ripristino completo ②
zoccolatura intonaci ESTERNI
D.0012.0008.0002
EN.033-028-029-031-015

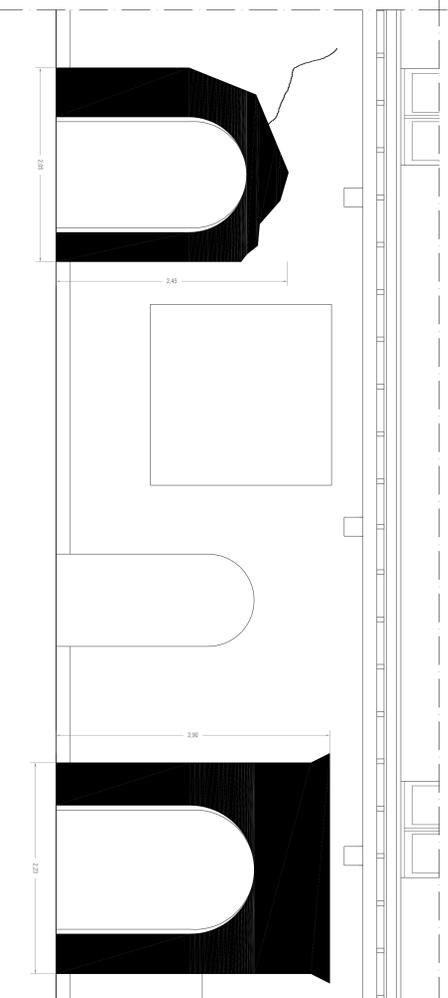

Particolare prospetto N-O sc. 1:25

- EN.046
Sostituzione di elementi lapidei.
Restauro dei due portali sul prospetto N-O.
- Fasi lavorative
1. spolveratura e lavaggio della pietra;
 2. armatura dei due archi con tubi innocenti e morsetti ortogonali;
 3. successiva demolizione delle parti ammalorate;
 4. sostituzione dei conci irrecuperabili con pietra della stessa tipologia (aretraria tenera colore simile);
 5. consolidamento della pietra mediante iniezioni di materiali idonei
 6. stalatura dei giunti con malta di calce idraulica naturale
 7. scabatura delle superfici lapidee.

Sezione Ingresso Lato S-E sc. 1:25

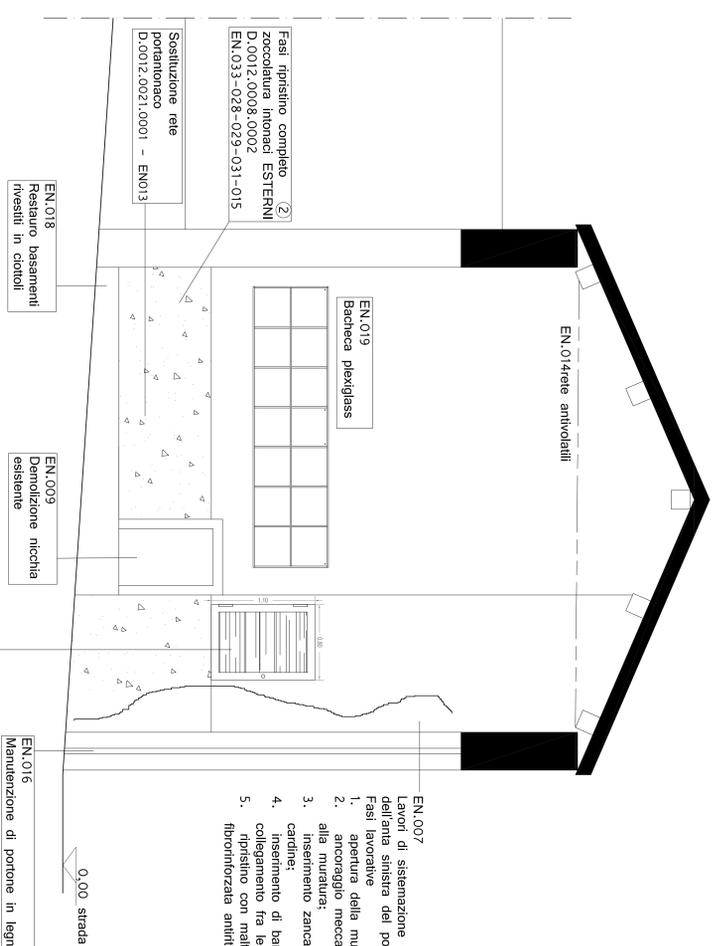


EN.018
Restauro basamenti
rivestiti in calcili

EN.009
Demolizione nicchia
esistente

EN.008
Esecuzione di vano nella muratura
per portone
EN.017
Fornitura e posa spornello in legno
per portone EN.EL

EN.016
Manutenzione di portone in legno

- EN.007
Lavori di sistemazione della zanca superiore
della porta sinistra del portone e aggiunta nuovo cardine.
- Fasi lavorative
1. apertura della muratura;
 2. ancoraggio meccanico della zanca
alla muratura;
 3. inserimento zanca aggluntiva per nuovo
cardine;
 4. inserimento di barra verticale di
collegamento fra le due zanche superiori;
 5. ripristino con malta di calce idraulica
fibrorinforzata antiritiro.

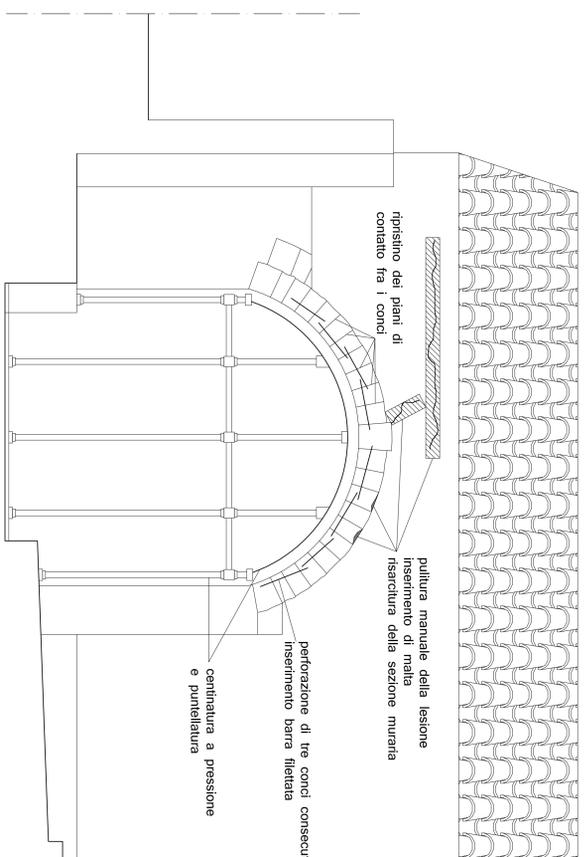

frangiflutto dei piani di
contatto fra i conci

pulitura manuale della lesione
riserimento di malta
risarcitura della sezione muraria

perforazione di tre conci consecutivi
inserimento barra filettata
centinatura a pressione
e punellatura

- EN.028
Consolidamento strutturale di archi
in pietra
- Fasi lavorative
1. centinatura e punellatura
 2. pulitura manuale e spolveratura
 3. inserimento di malta di calce per un
riserimento del piano di contatto con malta
 4. inserimento di resina e barre filettate
 5. risarcitura

Prospetto Ingresso Lato S-O sc. 1:25

Comune di Selargius
Provincia di Cagliari

**Manutenzione e recupero delle
Carceri Aragonesi da destinare a
Museo Archeologico. V Lotto**

Il Progettista
Arch. Ennio Strati

Collaboratore
Ing. Alessandro Marras

**PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO**

Tav. n. **4**

Oggetto
- particolari esecutivi

Scala varie data: 14/09/2015